

Руководство  
по эксплуатации



# ДАЛЬНОМЕР ЛАЗЕРНЫЙ

LDM-50D

LDM-100D



EAC



**Внимание!** В целях Вашей безопасности, перед использованием дальномера лазерного, прочтите и ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, а также сохраните данное руководство и используйте в качестве справочного материала.



## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор дальномера лазерного **EDON**.

Информация, содержащаяся в руководстве, основана на технических характеристиках, имеющихся на момент выпуска руководства. Мы постоянно стремимся повышать качество нашей продукции, поэтому изделия под торговой маркой **EDON** постоянно совершенствуются, в связи с этим технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления, что не повлияет на надёжность и безопасность эксплуатации.

При покупке дальномера лазерного **LDM-50D, LDM-100D** требуйте проверки его работоспособности пробным запуском. Убедитесь, что в талоне на гарантийный ремонт проставлены штамп магазина, дата продажи и подпись Продавца, а также указана модель и серийный номер дальномера лазерного.

Перед включением внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. В процессе эксплуатации соблюдайте требования настоящего руководства по эксплуатации, чтобы обеспечить оптимальное функционирование дальномера лазерного и продлить срок его службы.

Неукоснительно соблюдайте, содержащиеся в руководстве правила техники безопасности при работе. Храните руководство по эксплуатации в течение всего срока службы инструмента.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Лазерный дальномер (далее по тексту - дальномер) является электронным устройством, предназначенным для дистанционного измерения линейных расстояний, вычисления площадей и объемов помещений, а также осуществления операций сложения и вычитания полученных в результате измерения данных.

2. Дальномер предназначен для работы в условиях умеренного климата с диапазоном рабочих температур от 0 до +40 °С и относительной влажности не более 80% и отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.

Транспортировать дальномер можно любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранением дальномера от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействием химически-активных веществ и обязательным соблюдением мер предосторожности при перевозке хрупких грузов.

3. Габаритные размеры и вес представлены в таблице ниже:

Габаритные размеры в упаковке, мм:	
- длина	160
- ширина	86
- высота	49
Вес (брутто/нетто), кг	0,19/0,18

4. Дальномер поставляется в продажу в следующей комплектации\*:

Дальномер лазерный	1
Батарейки типа ААА	2
Ремешок страховочный	1
Руководство по эксплуатации	1
Упаковка	1

\*В зависимости от поставки комплектация может изменяться

Дата изготовления указана на серийном номере изделия.

5. Основные технические характеристики представлены в таблице:

Максимально измеряемое расстояние, м	модель LDM-50D - 50 модель LDM-100D - 100
Точность измерения, мм	+/-2
Мощность лазера	<1 мВт
Класс лазера	II
Длина волны, нм	630 - 670
Тип питания	1,5В x2 ААА
Количество сохраняемых замеров	99

Автоматическое отключение лазера, с	20
Автоотключение дальномера, с	150
Рабочая температура, °C	от 0° до +40°C
Температура хранения, °C	от -20° до +60°C
Размеры дальномера, мм	112 × 50 × 25
Степень защиты	IP54
Функция непрерывного измерения	+
Функция расчета объема и площади	+
Функция Пифагора	+
Функция сложения и вычитания измерений	+
Функция определения максимальных и минимальных значений	+
Функция сложения и вычитания объема и площади	+
Функция самокалибровки	+

6. Общий вид дальномера представлен на рис. 1

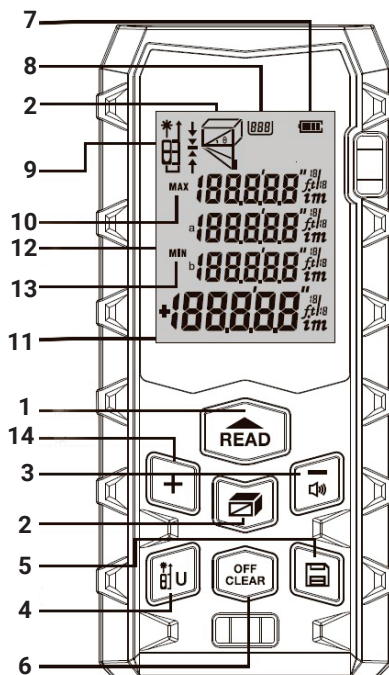


рис.1

- 1) Кнопка «READ». Включение устройства. Производство замеров.
- 2) Индикация текущего режима (длина, площадь, объем и коэффициент Пифагора).
- 3) Включение/выключение звукового сигнала (длительное нажатие). Включение/выключение режима вычитания измеряемых величин (быстрое нажатие).
- 4) Переключение точки отсчета для осуществления измерений: от основания устройства или от верхнего края устройства. Переключение производится коротким нажатием кнопки. Соответствующий индикатор отображается на дисплее (пункт 9).
- 5) Запись значения в память.
- 6) Кнопка сброса показаний дисплея (быстрое нажатие) и выключения устройства (длительное нажатие).
- 7) Индикатор степени заряда элементов питания.
- 8) Индикатор памяти устройства (сохраненные данные).
- 9) Индикатор точки отсчета для производимых измерений (от начала или конца корпуса).
- 10) Индикатор максимального значения в режиме непрерывного измерения.
- 11) Главный экран.
- 12) Дисплей.
- 13) Индикатор минимального значения в режиме непрерывного измерения.
- 14) Сложение/вычитание.



**Внимание!** Схемы и рисунки в данном руководстве по эксплуатации носят информативный характер и могут отличаться от конструкции Вашей модели. Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и технические параметры без предупреждения.

## УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ



**Внимание!** Выполняйте требования безопасного использования и ухода! Лазерный дальномер является лазерной аппаратурой класса 2 с мощностью излучения до 1 мВт и длиной генерируемой волны 630-670 нм. Запрещается направлять луч на людей, смотреть на луч, в том числе через оптические приборы. Это может быть опасным для глаз!

Дальномер лазерный - это точный прибор, который требует бережного хранения и эксплуатации. Используйте дальномер только по его прямому назначению.

Вовремя проводите необходимое обслуживание. Любое изменение или модификация дальномера запрещается. Не пытайтесь разобрать дальномер. В случае поломки или выявления неисправностей, дальномер должен быть отремонтирован только в авторизованной сервисной мастерской квалифицированным персоналом.

Каждый раз перед использованием дальномера необходимо произвести его наружный осмотр на предмет целостности и отсутствия повреждений, надежности крепления узлов и деталей.

Периодически протирайте устройство мягкой влажной салфеткой. Не подвергайте прибор прямому воздействию воды. Не применяйте моющие растворы и реактивы.

Не используйте прибор в присутствии детей и не позволяйте детям работать с инструментом.

Не используйте прибор на отражающих поверхностях.

Не работайте с прибором в пожароопасных помещениях, вблизи легковоспламеняющихся материалов.

Не храните дальномер при температуре ниже 20°C и выше 60°C, в противном случае, дальномер может выйти из строя. Регулярно проверяйте настройку дальномера.

Используйте дальномер в соответствии с инструкциями и в целях, для которых он предназначен, учитывая при этом условия и вид выполняемой работы.

Не направляйте лазерный луч на людей или животных.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

1. Перед началом работы необходимо установить элементы питания. Для этого откройте крышку батарейного отсека на задней стороне устройства и установите требуемые элементы питания, соблюдая полярность. В устройстве необходимо применять только элементы питания типа AAA 1,5 В.




рис.2

2. Включение и выключение дальномера

Для запуска дальномера нажмите кнопку **READ**. Чтобы выключить устройство, нажмите кнопку **OFF CLEAR** и удерживайте ее в течение 1-2х секунд.

После 20 секунд бездействия устройство переходит в энергосберегающий режим – дисплей перестает подсвечиваться. Нажатие на любую кнопку активирует подсветку дисплея. В случае простоя в течение 150 секунд устройство отключается автоматически.


### Единицы измерения и настройки

Для выбора единицы измерения нажмите и удерживайте кнопку . По умолчанию используется единица и точность измерения 0,000 м.

На выбор доступно 6 режимов:

№ п/п	Расстояние	Площадь	Объем
1	0.000м	0.000м <sup>2</sup>	0.000м <sup>3</sup>
2	0.000м	0.00м <sup>2</sup>	0.00м <sup>3</sup>
3	0.0in	0.00ft <sup>2</sup>	0.00ft <sup>3</sup>
4	0.00ft	0.00ft <sup>2</sup>	0.00ft <sup>3</sup>
5	0 1/16in	0.00ft <sup>2</sup>	0.00ft <sup>3</sup>
6	0'00"1/16	0.00ft <sup>2</sup>	0.00ft <sup>3</sup>


### Настройка точки отсчёта

При нажатии кнопки  можно выбрать точку отсчета, расположенную на переднем торце или на заднем торце прибора. Точка отсчета измерений по умолчанию располагается на заднем торце.

### Включение/отключение подсветки



Во время работы устройства подсветка включается автоматически. После 20 секунд бездействия устройство переходит в энергосберегающий режим.



### Включение/отключение звука

При длительном нажатии кнопки  производится включение/отключение сигнала зуммера.

### Функция самостоятельной калибровки

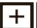Чтобы сохранить точность измерений, в системе предусмотрена функция самостоятельной калибровки.

Выключите устройство. Зажмите кнопку **OFF CLEAR**, а затем кнопку **READ**. Отпустите кнопки, когда на дисплее появится значок «CAL» и цифра под ним. Для изменения значения используйте кнопки  . Диапазон регулирования: от -9 до 9 мм. Для сохранения значения нажмите кнопку **READ**.

**Пример:** фактическое расстояние 3.780 м. Если измеренное значение равно 3.778 м, что меньше фактического значения на 2 мм, войдите в режим калибровки, и с помощью кнопки  введите значение калибровки +2 мм к измеренному значению. Если измеренное значение равно 3.783 м, что больше фактического значения на 3 мм, войдите в режим калибровки, с помощью кнопки  введите значение некалибровки -3 мм к измеренному значению.

По окончании калибровки нажмите кнопку **READ**, чтобы сохранить настройки калибровки.

### Измерение расстояния



В режиме измерений нажмите кнопку **READ**, чтобы включить лазер, наведите и зафиксируйте лазер на точке измерения. При последующем нажатии кнопки **READ** прибор произведет единичное измерение расстояния. Результаты измерений отобразятся в зоне основных значений на дисплее.

### Функция непрерывного измерения

В режиме измерений зажмите кнопку **READ**, система войдет в режим непрерывного измерения. На дисплее в зоне вспомогательных значений будут отображаться максимальные и минимальные значения при непрерывном измерении расстояния.

В зоне основных значений будет отображаться последнее значение измерений. Нажмите кнопку **READ** или **OFF CLEAR**, чтобы выйти из режима непрерывных измерений.

### Измерение площади

При единичном нажатии кнопки  на дисплее появится значок прямоугольника  с мигающей стороной.

Проделайте измерения в следующем порядке:



- при первом нажатии кнопки **READ** производится измерение первой стороны прямоугольника (длина);
- при втором нажатии кнопки **READ** производится измерение другой стороны прямоугольника (ширина).

Прибор автоматически рассчитывает площадь прямоугольника, результат отобразится в зоне основных измерений на дисплее. В зоне вспомогательных измерений появятся значения длины и ширины прямоугольника.

В процессе работы можно удалить измеренное значение с помощью кнопки **OFF CLEAR** и заново произвести измерение.

При двойном нажатии кнопки **OFF CLEAR** система выйдет из режима измерения площади и войдет в режим измерения расстояния.

### Измерение объема

При двойном нажатии кнопки  на дисплее появится значок параллелограмма  с мигающей гранью. Для измерения объема проделайте измерения в следующем порядке:

- при первом нажатии кнопки **READ** производится измерение первой грани параллелограмма (длина);
- при втором нажатии кнопки **READ** производится измерение второй грани параллелограмма (ширина);

- при третьем нажатии кнопки **READ** производится измерение третьей грани параллелограмма (высота).

Прибор автоматически рассчитывает объем параллелограмма, результат отобразится в зоне основных измерений на дисплее. В зоне вспомогательных измерений появятся значения длины, ширины и высоты параллелограмма.

В процессе работы можно удалить измеренное значение с помощью кнопки **OFF CLEAR** и заново произвести измерение.

При двойном нажатии кнопки **OFF CLEAR** система выйдет из режима измерения объема и войдет в режим измерения расстояния.

### Измерение расстояния по теореме Пифагора

В данном приборе предлагаются четыре способа (рис 3) косвенного измерения расстояния через длины сторон треугольника по теореме Пифагора, чтобы пользователь мог самостоятельно подобрать режим измерения в зависимости от условий окружающей среды.

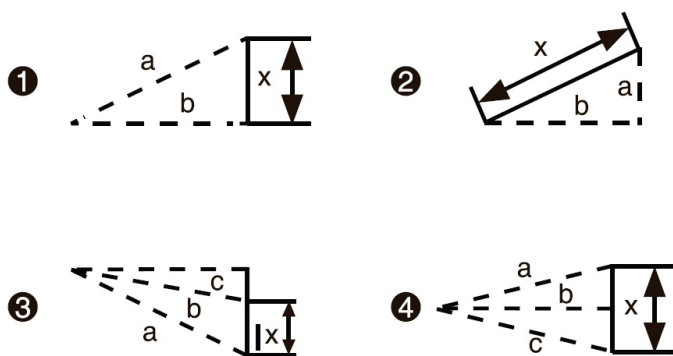



рис.3

#### 1. Измерение гипотенузы и катета-основания, косвенное измерение высоты прямоугольного треугольника



При трех нажатиях кнопки  система войдет в режим косвенных измерений сторон треугольника:

- при первом нажатии кнопки **READ** на дисплей выводится измерение длины гипотенузы (a);

- при следующем нажатии кнопки **READ** выводится измерение длины катета-основания (b).



Прибор автоматически рассчитывает длину (высоту) второго катета (x).

#### 2. Измерение длин катетов прямоугольного треугольника, косвенное измерение длины гипотенузы

При четырех нажатиях кнопки  на дисплее появится значок  с мигающими катетами.



- при первом нажатии кнопки **READ** выводится измерение длины катета (a);
- при следующем нажатии кнопки **READ** выводится измерение длины катета-основания (b).

Прибор автоматически рассчитывает длину гипотенузы (x).

**3. При пяти нажатиях кнопки  на дисплее  появится значок с мигающей гипотенузой.**

- при первом нажатии кнопки **READ** выводится измерение длины гипотенузы (a);
- при следующем нажатии кнопки **READ** выводится измерение длины биссектрисы (b);
- при третьем нажатии кнопки **READ** выводится измерение длины катета-основания (c).

Прибор автоматически рассчитывает длину отрезка (x) на боковом катете.



**4. При шести нажатиях кнопки  на дисплее появится значок  с мигающими сторонами.**


- при первом нажатии кнопки **READ** выводится измерение длины стороны (a);
- при втором нажатии кнопки **READ** выводится измерение длины биссектрисы (b);
- при третьем нажатии кнопки **READ** выводится измерение длины стороны (c).


Прибор автоматически рассчитывает основание треугольника (x).

В режиме измерений по теореме Пифагора длины выбранных катетов прямоугольного треугольника должны быть меньше длины гипотенузы, в противном случае на дисплее появится сообщение об ошибке измерений. Чтобы сохранить точность измерений в данном режиме, убедитесь, что все измерения длин катетов и гипотенузы проводятся из одной точки и в правильном порядке.


### **Функция сложения и вычитания измерений.**

Единичные измерения расстояний можно складывать или вычитать. После получения первого измерения нажмите кнопку  или  , чтобы включить функцию сложения или вычитания.

При нажатии кнопки  в зоне основных измерений на дисплее появится значок «+», означающий, что включена функция сложения измерений. На дисплее отобразится сумма значений предыдущего и текущего измерений.

При нажатии кнопки  в зоне основных измерений на дисплее появится значок «-», означающий включение функции вычитания измерений. На дисплее отобразится разница значений предыдущего и текущего измерений.

### **Сложение площадей и объемов.**

Измерьте первую площадь, результаты измерения показаны на рисунке 4.1. При последующем нажатии  кнопки измерьте вторую площадь, результаты измерения показаны на рисунке 4.2. Для того чтобы суммировать измеренные площади, нажмите кнопку **READ**, результат показан на рисунке 4.3.

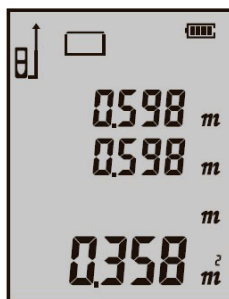


рис 4.1

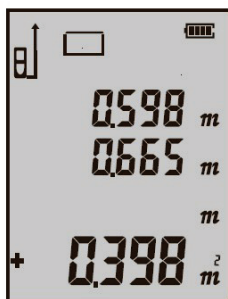


рис 4.2

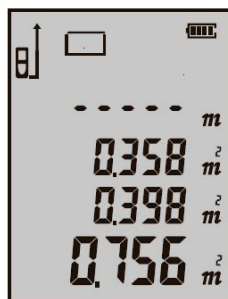







рис 4.3

### Сохранение замеров.

Нажмите кнопку  и удерживайте ее нажатой в течение 3 секунд, чтобы сохранить произведенные замеры. Результат автоматически запишется в память устройства.

### Просмотр и удаление данных.

Нажмите кнопку , чтобы просмотреть сохраненные замеры. Для пролистывания записей используйте кнопки  или . Чтобы удалить последний сохраненный результат, нажмите кнопку **OFF CLEAR**. Для очистки всех результатов измерений нажмите эту же кнопку и удерживайте ее в течение нескольких секунд. Чтобы выйти из режима сохранения, воспользуйтесь кнопкой  или **READ**.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

1. Пожалуйста, бережно обращайтесь с дальномером.

Оберегайте дальномер от ударов, падений, сильных вибраций, не допускайте попадания внутрь влаги, строительной пыли, посторонних предметов. Очищайте дальномер сухой и мягкой тканью.

При нормальной эксплуатации устройство безопасно для пользователя и не требует специального технического обслуживания.

Устройство не предназначено для применения в неблагоприятных атмосферных условиях. Оно не является водонепроницаемым и не должно подвергаться воздействию высоких температур. Не забывайте извлекать батарейки при длительном хранении.

## ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ОШИБОЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

Следующие сигналы об ошибке могут появиться на дисплее Вашего дальномера:

Обозначение	Причина	Возможное решение
Err	Выход за пределы доступных к замеру значений	Используйте устройство только для измерения в допустимом диапазоне
Err1	Слабый сигнал	Выберите точку с более сильной отражающей способностью
Err2	Сильный сигнал	Выберите точку с более слабой отражающей способностью
Err3	Низкий заряд	Замените батарейки
Err4	Несоблюдение рабочего температурного режима	Используйте устройство только при температуре от 0 °C до +40 °C
Err5	Ошибка при измерении по теореме Пифагора	Убедитесь, что гипотенуза длиннее катетов, повторите замер

## СРОК СЛУЖБЫ И УТИЛИЗАЦИЯ

При соблюдении требований, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации и гарантийном талоне, срок службы дальномера составляет 3 года.

По окончании срока службы возможно использование дальномера по назначению, если его состояние отвечает требованиям безопасности и дальномер не утратил свои функциональные свойства.

Не выбрасывайте дальномер, а также комплектующие и составные детали в бытовые отходы! Отслуживший свой срок дальномер должен утилизироваться в соответствии с Вашими региональными нормативными актами по утилизации.

## ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Правовой основой настоящих гарантийных обязательств является действующее законодательство Российской Федерации, в частности Федеральный Закон РФ «О защите прав потребителей» и Гражданский Кодекс РФ часть 2 статьи 451-491. Условия и ситуации, не оговоренные в настоящих гарантийных обязательствах, разрешаются в соответствии с вышеуказанными законами.

1. Гарантийный срок эксплуатации дальномера – 12 календарных месяцев со дня продажи через розничную сеть.
2. В случае выхода дальномера из строя в течение гарантийного срока эксплуатации

по вине изготовителя, владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт, при соблюдении следующих условий: отсутствие механических повреждений; отсутствие признаков нарушения требований руководства по эксплуатации; наличие в руководстве по эксплуатации отметки Продавца о продаже и подписи Покупателя; соответствие серийного номера дальномера серийному номеру в гарантийном талоне; отсутствие следов неквалифицированного ремонта. При отсутствии у Вас правильно заполненного гарантийного талона, мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии.

Удовлетворение претензий потребителя с недостатками по вине изготовителя производится в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей».

Адрес ближайшего к Вам сервисного центра можно найти на нашем сайте:

**redbo.ru** (либо отсканировав QR-код в гарантийном талоне).

**3.** Безвозмездный ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации производится при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, технического обслуживания, хранения и транспортировки.

**4.** При обнаружении Покупателем каких-либо неисправностей дальномера, в течение срока, указанного в п.1 Гарантии изготовителя, он должен проинформировать об этом Продавца и предоставить дальномер Продавцу для проверки. Максимальный срок проверки – в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей». В случае обоснованности претензий, Продавец обязуется за свой счёт осуществить ремонт дальномера или его замену. Транспортировка дальномера для экспертизы, гарантийного ремонта или замены производится за счёт Покупателя.

**5.** В том случае, если неисправность дальномера вызвана нарушением условий его эксплуатации, Продавец с согласия Покупателя вправе осуществить ремонт за отдельную плату.

**6.** На Продавца не могут быть возложены иные, не предусмотренные настоящим руководством, обязательства.

**7.** Гарантия не распространяется на:

любые поломки, связанные с форс-мажорными обстоятельствами; в случае вскрытия (попытки вскрытия), ремонта, разборки, чистки и смазки дальномера в гарантийный период (не требуемые по руководству по эксплуатации) дальномера самим Пользователем или не уполномоченными на это лицами; на дальномер, у которого неразборчив или изменен серийный номер; на неисправности, возникшие в результате несообщения о первоначальной неисправности; на дальномер, который эксплуатировался с нарушениями инструкций по эксплуатации или не по назначению; на повреждения, дефекты, вызванные механическими воздействиями, воздействием агрессивных средств и высоких температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и пр.; на неисправности, вызванные попаданием в дальномер инородных тел, небрежным или плохим уходом, повлекшим за собой выход из строя дальномера; на неисправности, вызванные использованием неоригинальных запасных частей и принадлежностей; на недостатки изделий, возникшие вследствие эксплуатации с неустраненными

иными недостатками; на естественный износ изделия и комплектующих в результате интенсивного использования (например, при использовании бытового инструмента в производственных или иных целях, связанных с извлечением прибыли).

Гарантия не распространяется на комплектующие и составные детали, являющиеся расходными и быстроизнашивающимися, к которым относятся: оснастка (сменные принадлежности), входящие в комплектацию или устанавливаемые Пользователем, например, подъемная платформа, очки, магнитный держатель и пр.


Дальномер принимается в гарантийный ремонт в чистом виде.

**Приложение 1**

Применяемые предписывающие и предупреждающие знаки по ГОСТ Р 12.4.026-2015

<b>Предписывающие знаки</b>		
	Изучить внимательно руководство по эксплуатации	Выполнение требований и рекомендаций руководства по эксплуатации предотвратит возможные ошибочные действия и обеспечит оптимальное функционирование и продление срока службы инструмента
	Работать в защитных очках	На рабочих местах и участках, где требуется защита органов зрения
<b>Предупреждающие знаки</b>		
	Внимание! Опасность (прочие опасности)	Применять для привлечения внимания к прочим видам опасности, не обозначенной настоящим стандартом. Знак необходимо использовать вместе с дополнительным знаком безопасности с поясняющей надписью
	Осторожно! Аккумуляторные батареи	В помещениях и на участках изготовления, хранения и применения аккумуляторных батарей
	Осторожно! Лазерное излучение	Выполняйте требования безопасного использования и ухода. Никогда не смотрите на лазерный луч! Возможно повреждение зрения.

## Гарантийный талон

	Модель изделия	Наименование торговой организации
	Дата продажи	Ф.И.О. и подпись продавца
	Серийный номер	Печать торговой организации
	Подпись покупателя	
<p>Изделие получено в технически исправном состоянии, без механических повреждений и в полной комплектности. Инструкция по эксплуатации на русском языке получена. Работоспособность изделия проверена в моем присутствии, претензий по качеству не имею.</p>		


Наименование сервисного центра, М.П.	
Дата приема изделия в ремонт	
Дата выдачи	
Наименование и серийный номер изделия	
Подпись исполнителя	Подпись владельца

Наименование сервисного центра, М.П.	
Дата приема изделия в ремонт	
Дата выдачи	
Наименование и серийный номер изделия	
Подпись исполнителя	Подпись владельца

Наименование сервисного центра, М.П.	
Дата приема изделия в ремонт	
Дата выдачи	
Наименование и серийный номер изделия	
Подпись исполнителя	Подпись владельца



## Гарантийный талон

	Модель изделия <input type="text"/>	Наименование торговой организации <input type="text"/>
	Дата продажи <input type="text"/>	Ф.И.О. и подпись продавца <input type="text"/>
	Серийный номер <input type="text"/>	Печать торговой организации <input type="text"/>
	Подпись покупателя <input type="text"/>	
Изделие получено в технически исправном состоянии, без механических повреждений и в полной комплектности. Инструкция по эксплуатации на русском языке получена. Работоспособность изделия проверена в моем присутствии, претензий по качеству не имею.		


Наименование сервисного центра, М.П. <input type="text"/>	
Дата приема изделия в ремонт <input type="text"/>	
Дата выдачи <input type="text"/>	
Наименование и серийный номер изделия <input type="text"/>	
Подпись исполнителя <input type="text"/>	Подпись владельца <input type="text"/>

Наименование сервисного центра, М.П. <input type="text"/>	
Дата приема изделия в ремонт <input type="text"/>	
Дата выдачи <input type="text"/>	
Наименование и серийный номер изделия <input type="text"/>	
Подпись исполнителя <input type="text"/>	Подпись владельца <input type="text"/>

Наименование сервисного центра, М.П. <input type="text"/>	
Дата приема изделия в ремонт <input type="text"/>	
Дата выдачи <input type="text"/>	
Наименование и серийный номер изделия <input type="text"/>	
Подпись исполнителя <input type="text"/>	Подпись владельца <input type="text"/>



## Гарантийный талон

	Модель изделия <input type="text"/>	Наименование торговой организации <input type="text"/>
	Дата продажи <input type="text"/>	Ф.И.О. и подпись продавца <input type="text"/>
	Серийный номер <input type="text"/>	Печать торговой организации <input type="text"/>
	Подпись покупателя <input type="text"/>	
Изделие получено в технически исправном состоянии, без механических повреждений и в полной комплектности. Инструкция по эксплуатации на русском языке получена. Работоспособность изделия проверена в моем присутствии, претензий по качеству не имею.		

Наименование сервисного центра, М.П. <input type="text"/>	
Дата приема изделия в ремонт <input type="text"/>	
Дата выдачи <input type="text"/>	
Наименование и серийный номер изделия <input type="text"/>	
Подпись исполнителя <input type="text"/>	Подпись владельца <input type="text"/>

Наименование сервисного центра, М.П. <input type="text"/>	
Дата приема изделия в ремонт <input type="text"/>	
Дата выдачи <input type="text"/>	
Наименование и серийный номер изделия <input type="text"/>	
Подпись исполнителя <input type="text"/>	Подпись владельца <input type="text"/>

Наименование сервисного центра, М.П. <input type="text"/>	
Дата приема изделия в ремонт <input type="text"/>	
Дата выдачи <input type="text"/>	
Наименование и серийный номер изделия <input type="text"/>	
Подпись исполнителя <input type="text"/>	Подпись владельца <input type="text"/>



**Дата изготовления:** указана на серийном номере изделия.  
Вторая и третья цифра слева направо указывают год выпуска,  
четвертая и пятая цифра указывают на месяц производства.

**Изготовитель:** «WENLING HEMU IMPORT & EXPORT CO.,  
LTD», CHINA

**Адрес изготовителя:** Room 304, Unit 2, Building 30,  
Landscape Garden No 518, Xinfu Road, Zeguo Town,  
Wenlin City, Taizhou, Zhejiang, КИТАЙ  
(Ком. 304, к. 2, стр. 30, Лэндскейп гарден №518,  
Синьфу роад, Зегуо таун, Вэньлин Сити, Тайчжоу,  
Чжэцзян, Китай)

redbo.ru

